

## Инструкция обновления приложения «mPOS Ирбис» версии 1.1.4 (далее Приложение Ирбис).

В новой версии 1.1.4 реализована оплата товаров (услуг) по бесконтактным банковским платежным карточкам систем VISA и MasterCard/Maestro, в том числе и по чипу карточек системы MasterCard/Maestro.

**Особенности версии 1.1.4** - обновление осуществляется в 3 этапа:

1. Обновление мобильного приложения «**mPOS Ирбис**».
2. Обновление программного обеспечения (ПО) mPOS-терминала (считывающего устройства) **Vi218 Ирбис** (далее Устройство).
3. Обновление **конфигурации**.

**ВНИМАНИЕ!** Для корректного прохождения обновления рекомендуется полный заряд аккумуляторной батареи устройства Vi218 Ирбис, устройство должно быть в рабочем (включенном) состоянии до начала установки обновления.

### 1. Обновление Приложения.

Запустите Приложение и авторизуйтесь (введите заданный ранее пароль для доступа к Приложению) (Рис.1). В Приложении появится сообщение (Рис.2).

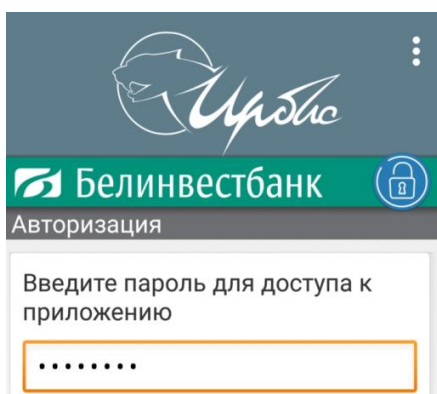


Рис.1

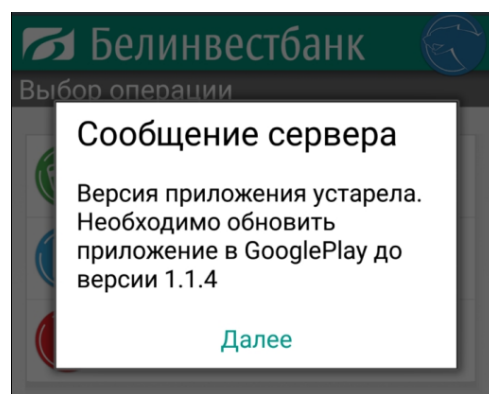


Рис.2

Нажмите клавишу «Далее» и используя Google Play (ОС Android) на мобильном устройстве (далее Смартфон), обновите и запустите Приложение Ирбис версии 1.1.4.

### 2. Обновление считывающего устройства Vi218 Ирбис.

После запуска приложения, на экране Смартфона, появится сообщение, о необходимости обновления программного обеспечения Устройства, привязанного к текущему договору (Рис.3).

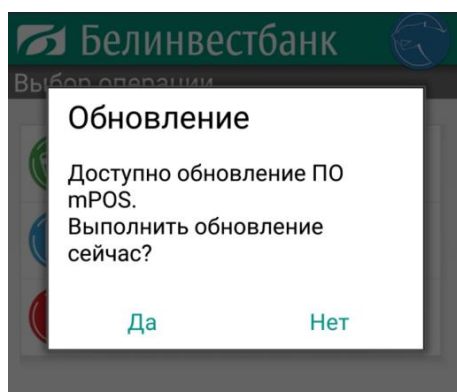


Рис.3

Клавиша «Нет» - отказ от обновления Устройства. Провести обновление Устройства, будет возможно через контекстное меню, выбрав пункт «Обновление mPOS». (Рис.4).

Для продолжения обновления Устройства, нажмите клавишу «Да». На экране появится сообщение о необходимости включения Устройства. (Рис.5).

Убедитесь, что Устройство запущено и на экране логотип Ирбис, нажмите клавишу «Далее». Начнется обновление ПО Устройства.

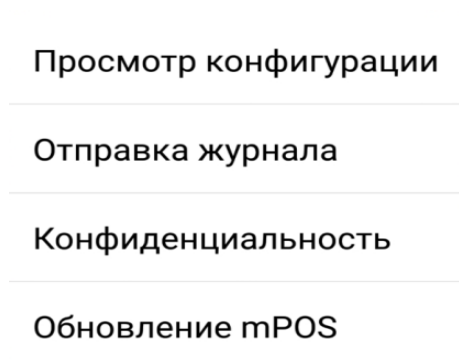


Рис.4

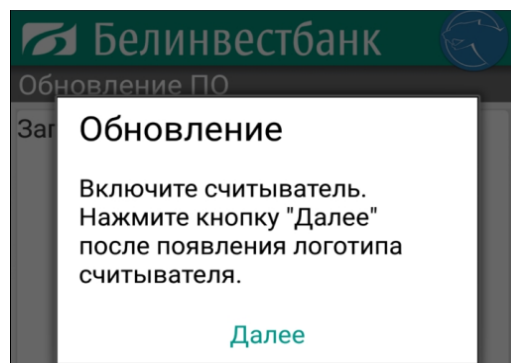


Рис.5

После 100%-ой загрузки ПО на экране Устройства появится сообщение о необходимости его перезагрузки. (Рис.6). Следуйте инструкциям на Смартфоне (Рис. 7).

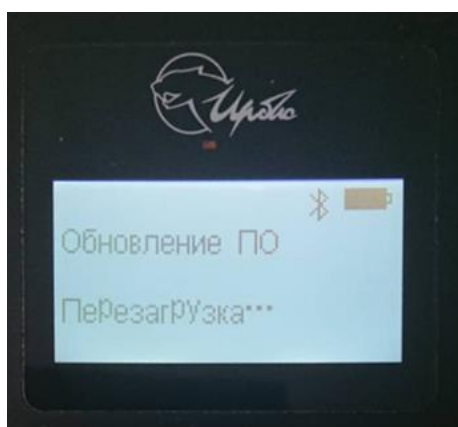


Рис.6

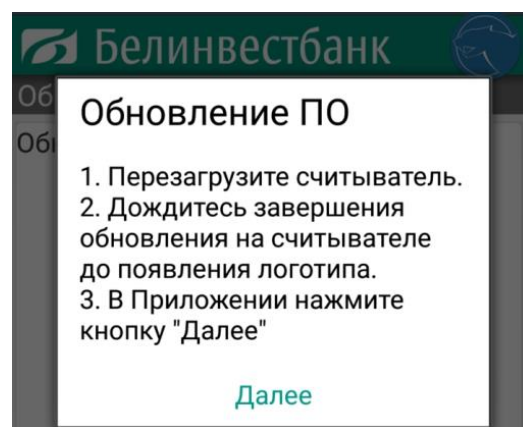


Рис.7

Перезагрузите Устройство (выключить и включить).

Дождитесь появления логотипа Ирбис (запуск Устройства после обновления ПО, займет некоторое время) .

Нажмите в приложении смартфона клавишу «Далее».

### 3. Обновление файлов конфигурации

После обновления устройства Vi218, обновляется конфигурация Устройства. (Рис.8). Об успешном окончании обновления Устройства, будет свидетельствовать соответствующее сообщение в Приложении. (Рис.9).

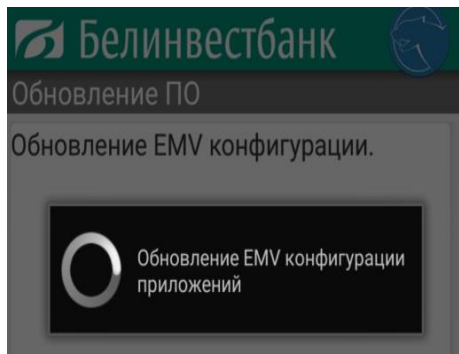


Рис.8

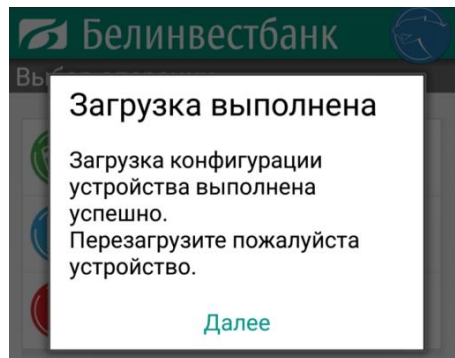


Рис.9

Нажмите клавишу «Далее» и перезагрузите Устройство (выключить и включить). После перезагрузки – Устройство готово к работе. Проведите тестовую операцию по бесконтактной карточке.

**Внимание! Если после обновления при проведении платежа на устройстве Vi218 появилось сообщение «Tapreq».**

Если сообщения «Tapreq» появилось на Устройстве, необходимо связаться с технической поддержкой сервиса Ирбис по телефонам: +375173930285, +375172761143 либо оставить сообщение на сайте [www.ирбис.бел](http://www.ирбис.бел) (<https://irbis.3c.by/>).